

Конкурсное задание

Компетенция: Сварочные технологии

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. Формы участия в конкурсе
2. Задание для конкурса
3. Модули задания и необходимое время
4. Критерии оценки
5. Необходимые приложения

Количество часов на выполнение задания: 18 ч.

1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Индивидуальный конкурс.

2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

Содержанием конкурсного задания являются Сварочные работы.

Участники соревнований получают инструкцию, рабочие чертежи. Конкурсное задание имеет несколько модулей, выполняемых последовательно.

Конкурс, включает в себя сборку и сварку стыковых и угловых соединений пластин и труб, а также сортового проката во всех рабочих положениях и швами с разными углами наклона и вращения (вся сварка соединений, емкостей и сосудов выполняется вертикально снизу вверх; для модулей из алюминия и нержавеющей стали все швы выполняются в один проход с присадочным материалом).

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других участников, такой участник может быть отстранен от конкурса.

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены членами жюри.

Конкурсное задание должно выполняться помодульно. Оценка также происходит от модуля к модулю.

3. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и рекомендуемое время приведены в таблице 1

Таблица 1.

№ п/п	Наименование модуля	Рабочее время	Время на задание
1	Модуль 1: Контрольные образцы. Тестовый контроль трубы 1А Тестовый контроль пластины 1В Тестовый контроль пластины 1С Тестовый контроль сварки 1Д и 1Е (два образца)	С1	5 часов
2	Модуль 2: Резервуар, работающий под давлением	С1- С3	9 часов
3	Модуль 3: Алюминиевая конструкция	С1- С3	2 часа
4	Модуль 4: Конструкция из нержавеющей стали	С1- С3	2 часа

Модуль 1: Контрольные образцы из углеродистой стали

Участнику необходимо выполнить сборку и сварку стыковых и угловых соединений пластин и труб (приложение 1 к Конкурсному заданию).

Участнику необходимо:

- предоставить пять образцов, имеющих V-образное стыковое или тавровое соединение; полностью и правильно собранные в соответствии с чертежом и конкурсным заданием; сварные соединения не должны иметь сквозных дефектов.

Описание.

Тестовый контроль трубы 1А — контрольное сварное соединение 2 (двух) частей трубы диаметром Ø114,3 мм и толщиной стенки 8 мм (4" SCH 80) из углеродистой стали .

Сборка: количество прихваток от 3-4, длина которых от 5 до 15 мм.

Стоп-точка: при сварке стыкового соединения труб не производится.

Проштамповывание:

Труба 1А - должна быть закреплен в предоставленном позиционере и помечен в позиции «на 12 часов» перед началом сварки. Это будет подтверждено штампом, а также станет референтной точкой для любой проверки или испытаний.

Тестовый контроль пластины 1В - состоит из 2 (двух) деталей пластин, каждая каждая размерами 10×100×250 мм.

Сборка: 2 прихватки выполняются на расстоянии не более 20 мм от краев пластины.

Длина прихваток от 5 до 15 мм.

Прихватки выполнять с лицевой стороны (со стороны разделки кромок).

Тестовый контроль пластины 1С - состоит из 2 (двух) деталей пластин, каждая размерами 16×125×250 мм.

Сборка: 2 прихватки выполняются на расстоянии не более 20 мм от краев пластины.

Длина прихваток от 5 до 15 мм.

Прихватки выполнять с лицевой стороны (со стороны разделки кромок).

При сварке пластин 1С толщиной 16 мм стоп-точка выполняется следующим образом:

- при использовании GMAW (MAG) для выполнения корневого прохода - в центре шва с допуском (35 мм);

- при использовании полуавтоматических процессов (GMAW/MA/FCAW), для заполняющего и облицовочного только при выполнении последнего прохода облицовочного слоя в центре шва с допуском (35 мм).

В случае сварки с колебаниями или многопроходной сварке узкими валиками требуется производить стоп-точку только на последнем проходе облицовочного слоя.

GTAW (141) не применяется на контрольном образце 1С (s=16 мм).

GMAW (MAG) является единственным полуавтоматическим процессом, используемым для выполнения корневых проходов.

FCAW (136) не применяется для выполнения корневых проходов.

Тестовый контроль сварки 1Д и 1Е (два образца - таврового соединения 1Д и 1Е) - состоит из 2 (двух) деталей, одна пластина 12×125×250 мм , вторая 12×100×250 мм.

Сборка таврового соединения производится без зазора.

Угол сопряжение деталей должен оставаться 90°.

Количество прихваток – 3, согласно чертежу.

Две прихватки длиной не более 10 мм, по торцам таврового соединения;

Одна прихватка длиной до 25 мм, по центру образца в обратной стороны сварного соединения;

Все сварные швы тавровых соединений должны быть выполнены с катетом 10мм (+2мм/-0мм) в соответствии с ИСО 9606. Аттестационные испытания сварщиков - сварка плавлением. Часть 1: Стали.

Швы таврового соединения должны быть выполнены за два слоя и минимум два, максимум три прохода, включая корневой.

Образцы со сварными швами, выполненными за один или более трех проходов, не получают никаких оценок.

Стоп-точку при сварке таврового соединения необходимо произвести в центре шва с допуском (35 мм). Исключение составляет 111 процесс.

Стоп-точка должна быть расположена на корневом и/или облицовочном проходе в соответствии с решением жюри во время конкурса.

Стоп-точка должна быть проверена и подтверждена постановкой штампа.

В случае, если Стоп-точка не была представлена или не была проштампована (отмечена), баллы за аспект «Кратерные и усадочные раковины» участнику не начисляются (В ОБЛИЦОВОЧНОМ СЛОЕ).

Запрещается шлифовка и зачистка абразивом после завершения сварки представленных контрольных образцов.

Зачистка проволочной щеткой:

Зачистка проволочной щеткой, ручная или с использованием механических инструментов (кордщеткой), может использоваться на всех сварных поверхностях образцов пластин/труб (Модуль 1).

СТОП-ТОЧКА:

В случае сварки с колебаниями или многопроходной сварки узкими валиками требуется производить стоп-точку только на последнем проходе облицовочного слоя .

Места прерывания дуги (стоп-точки), могут быть подготовлены перед продолжением сварки.

Внимание:

При сварке прихваток контрольных образцов (таврового соединения, образцов труб и образцов пластин) участник может использовать любые способы сварки.

После начала сварки элементы контрольных образцов запрещается разъединять и производить повторную прихватку.

Повторное прихватывание можно выполнять только в том случае, если сварка корня еще не начата.

Если участник сварит образец с помощью неправильного способа сварки или в неправильном пространственном положении, дальнейшая проверка и испытания проводиться не будут, баллы за представленный образец не начисляются!

Контрольный образец к оценке не принимается!

Для всех образцов пластин участок длиной 20 мм от краёв не подлежит проверке, и не будет проверяться или оцениваться.

Модуль 2: Резервуар, работающий под давлением

Участнику необходимо выполнить сборку и сварку сосуда резервуара, работающего под давлением (приложение 2 к Конкурсному заданию).

Участнику необходимо:

- предоставить полностью собранный и сваренный сосуд (резервуар, работающий под давлением); сборку сосуда резервуара, работающего под давлением

согласно требованиям чертежа и в соответствии с конкурсным заданием; полностью и правильно собранный; полностью сваренный, не имеющий сквозных дефектов.

Описание. Резервуар, работающий под давлением – состоит из пластин / труб, которые включают все четыре перечисленных способа сварки и все положения сварки, описанные в данном Техническом описании.

Размер: Общие размеры занимаемого пространства – приблизительно

350×350×400 мм;

- Толщина листа: 10 мм;
- Толщина стенки трубы: 5 мм;
- Испытание под давлением: обычно не менее 69 бар (1000 фунт/дюйм²).

Резервуар, работающий под давлением не должен весить более 35 кг.

Сборка Резервуара, работающего под давлением:

Резервуар, работающий под давлением должен, быть собран согласно требованиям чертежа.

Прихваточные швы:

Длина любого прихваточного шва не менее 5 мм и не более 15 мм.

Для сборки резервуара, работающего под давлением прихваточные швы могут быть соединены по осям X, Y и Z длиной не более 15 мм каждая.

Сборку резервуара, работающего под давлением можно проводить в любом пространственном положении, любым способом сварки.

Прихваточные швы не допустимо выполнять внутри резервуара, работающего под давлением.

Проштамповывание: Перед закрытием резервуара, работающего под давлением, группа экспертов производит проверку внутренней поверхности сосуда, чтобы убедиться в отсутствии внутренних прихваточных швов.

Проверка будет подтверждена штампом.

Внимание:

К оценке визуально-измерительного контроля (ВИК) принимается только правильно собранный и полностью заваренный резервуар, работающий под давлением, и не имеющий сквозных дефектов, очищенный от копоти, шлака и грязи.

Если участник конкурса при выполнении сварочных процессов резервуара, работающего под давлением, не выполняет требования охраны труда, подвергает себя или других участников опасности, такой участник отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе.

Запрещается шлифовка и зачистка абразивом после завершения сварки на облицовке резервуара, работающего под давлением.

Зачистка проволочной щеткой:

Зачистка проволочной щеткой, ручная или с использованием механических инструментов (кордщеткой), может использоваться на всех сварных поверхностях резервуара, работающего под давлением (Модуль 2);

В случае неправильной сборки резервуар, работающий под давлением, к оценке не принимается.

Прихватки внутри резервуара, работающего под давлением - запрещены.

В случае обнаружения таковых, резервуар, работающий под давлением, подлежит разобрать, удалить прихватки и собрать представленный образец повторно.

Время дополнительное не предоставляется.

В случае нарушения технологии сварки, использовании не правильных процессов сварки, выбор не соответствующих материалов и электродов или изменения пространственных положений, баллы за изделие не начисляются! Резервуар, работающий под давлением, к оценке не принимается!

ВСЯ СВАРКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ИЛИ НАКЛОННЫХ СВАРНЫХ ШВОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ВВЕРХ (НА ПОДЪЁМ).

Эксперты оставляют за собой право скорректировать расчетное давление испытания для любого резервуара, работающего под давлением перед началом конкурса.

Модуль 3: Алюминиевая конструкция

Участнику необходимо выполнить сборку и сварку алюминиевой конструкции (приложение 3 к Конкурсному заданию).

Участнику необходимо:

предоставить алюминиевую конструкцию, выполненную в соответствии с конкурсным заданием согласно требованиям чертежа. Конструкция должна быть полностью собранная и сваренная без сквозных дефектов.

Описание. Конструкция из алюминиевого сплава – состоит из пластин / труб, используется один процесс сварки GTAW (141).

Размер: Общие размеры занимаемого пространства: приблизительно

200×200×250 мм;

Толщина алюминиевого листа / материала трубы: 3 мм/3 мм.

Длина любого одного прихваточного шва не менее 5 мм и не более 15 мм.

Наличие прихваток внутри конструкции не допускаются!

В случае обнаружения таковых, алюминиевую конструкцию подлежит разобрать, удалить прихватки и собрать представленный образец повторно.

Время дополнительное не предоставляется!

Все швы должны выполняться за один проход с использованием присадочного материала.

Алюминиевая конструкция может быть распилена пополам, если потребуется проверить глубину проплавления шва и выставить оценку.

Сборка изделия: алюминиевая конструкция собирается согласно требованиям чертежа. В случае неправильной сборки модуль 3 к оценке не принимается!

Сборка алюминиевой конструкции выполняется в любом пространственном положении.

Внимание:

После установки прихваток, проверки и утверждения путем проставления штампа удаление материала, шлифование или зачистка алюминиевой конструкции не допускаются.

Если любые соединения алюминиевой конструкции будут сварены в неправильном положении, дальнейшая проверка не проводится, и оценка за готовую алюминиевую конструкцию не присуждается.

Если участник конкурса при выполнении сварочного процесса алюминиевой конструкции не выполняет требования охраны труда, подвергает себя или других участников опасности, такой участник отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе.

При выполнении второго прохода (с присадочным металлом или без него) алюминиевая конструкция оцениваться не будет.

Лицевая сторона сварных швов в проектах сварки алюминиевой конструкции с использованием технологий GTAW (TIG) должна быть представлена в состоянии «как есть» после сварки.

Очистка, шлифовка, зачистка стальной мочалкой, проволочной щеткой или химическая очистка на алюминиевой конструкции не допускаются для сварных швов.

В случае обнаружения зачистки швов на алюминиевой конструкции после сварки, модуль 3 к оценке не принимается, баллы за модуль 3 не начисляются.

ВСЯ СВАРКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ИЛИ НАКЛОННЫХ СВАРНЫХ ШВОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ВВЕРХ (НА ПОДЪЁМ).

Модуль 4: Конструкция из нержавеющей стали

Участнику необходимо выполнить сборку и сварку конструкции из нержавеющей стали (приложение 4 к Конкурсному заданию).

Участнику необходимо:

Предоставить конструкцию из нержавеющей стали, выполненную в соответствии с конкурсным заданием согласно требованиям чертежа. Конструкция должна быть полностью собранная и сваренная без сквозных дефектов.

Описание. Конструкция из нержавеющей стали – состоит из пластин / труб, используется один процесс сварки GTAW (141).

Размер: Общие размеры занимаемого пространства: приблизительно

150×150×200 мм;

Толщина листа / материала трубы из нержавеющей стали: 2 мм/2 мм.

Длина любого одного прихваточного шва не менее 5 мм и не более 15 мм. Наличие прихваток внутри конструкции не допускаются!

Все швы должны выполняться за один проход с использованием присадочного материала.

Конструкция из нержавеющей стали может быть распилена пополам, если потребуется проверить глубину проплавления шва и выставить оценку.

Сборка изделия: конструкция из нержавеющей стали собирается согласно требованиям чертежа. В случае неправильной сборки модуль 4 к оценке не принимается!

Прихватки внутри конструкции из нержавеющей стали запрещены. В случае обнаружения таковых, конструкцию из нержавеющей стали подлежит разобрать, удалить прихватки и собрать представленный образец повторно.

Время дополнительное не предоставляется!

Сборка конструкции из нержавеющей стали выполняется в любом пространственном положении.

Внимание:

После установки прихваток, проверки и утверждения путем проставления штампа удаление материала, шлифование или зачистка конструкции из нержавеющей стали не допускаются.

Если любые соединения конструкции из нержавеющей стали будут сварены в неправильном положении, дальнейшая проверка не проводится, и оценка за готовую конструкцию из нержавеющей стали не присуждается.

Если участник конкурса при выполнении сварочного процесса конструкции из нержавеющей стали не выполняет требования охраны труда, подвергает себя или других участников опасности, такой участник отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе.

При выполнении второго прохода (с присадочным металлом или без него) конструкции из нержавеющей стали оцениваться не будет.

Лицевая сторона сварных швов в проектах сварки конструкции из нержавеющей стали с использованием технологий GTAW (TIG) должна быть представлена в состоянии «как есть» после сварки.

Очистка, шлифовка, зачистка стальной мочалкой, проволочной щеткой или химическая очистка на конструкции из нержавеющей стали не допускаются для сварных швов.

В случае обнаружения зачистки швов на конструкции из нержавеющей стали после сварки, модуль 4 к оценке не принимается, баллы за модуль 4 не начисляются.

ВСЯ СВАРКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ИЛИ НАКЛОННЫХ СВАРНЫХ ШВОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ВВЕРХ (НА ПОДЪЁМ).

Для выполнения требований данных модулей, участникам необходимо принести с собой на конкурс собственные инструменты и принадлежности «ТУЛБОКС».

«ТУЛБОКС» должен соответствовать требованиям Принимающей страны в области техники безопасности.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные) таблица 2. Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100.

Таблица 2.





Раздел	Критерий	Оценки		
		Мнение судей	Объективная	Общая
А	Визуально-измерительный контроль	4,50	50,50	55,00
В	Испытания на герметичность	-	14,00	14,00
С	Разрушающий контроль	-	9,00	9,00
Д	Неразрушающий контроль - (РК)	-	20,00	20,00
Е	Охрана труда и техника безопасности		2,00	2,00
Итого:		4,50	95,50	100,00

Субъективные оценки - Не применимо.

5. ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ


Приложение 1.

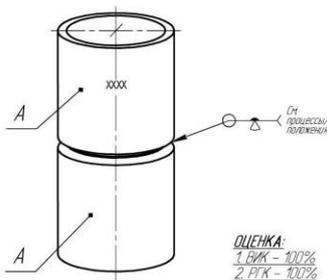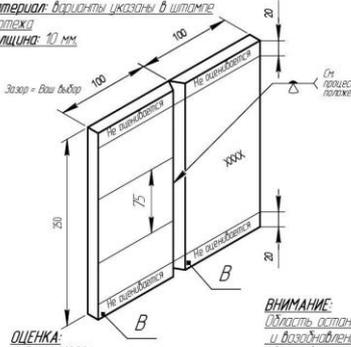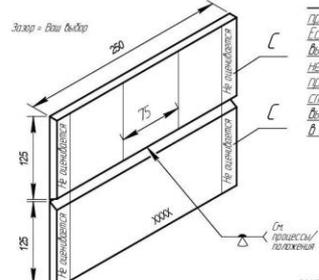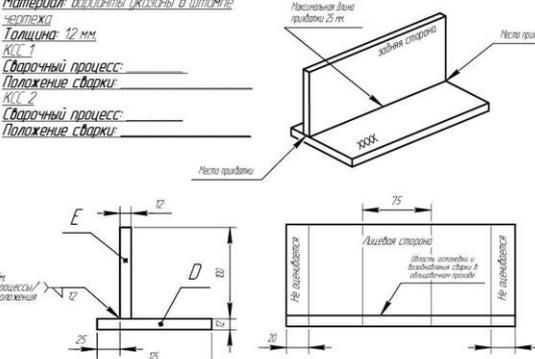Чертеж Модуль 1. Контрольные образцы


Вид № 1 Вид № 2 Вид № 3 Вид № 4 Вид № 5 Вид № 6 Вид № 7 Вид № 8 Вид № 9 Вид № 10 Вид № 11 Вид № 12 Вид № 13 Вид № 14 Вид № 15 Вид № 16 Вид № 17 Вид № 18 Вид № 19 Вид № 20 Вид № 21 Вид № 22 Вид № 23 Вид № 24 Вид № 25 Вид № 26 Вид № 27 Вид № 28 Вид № 29 Вид № 30 Вид № 31 Вид № 32 Вид № 33 Вид № 34 Вид № 35 Вид № 36 Вид № 37 Вид № 38 Вид № 39 Вид № 40 Вид № 41 Вид № 42 Вид № 43 Вид № 44 Вид № 45 Вид № 46 Вид № 47 Вид № 48 Вид № 49 Вид № 50 Вид № 51 Вид № 52 Вид № 53 Вид № 54 Вид № 55 Вид № 56 Вид № 57 Вид № 58 Вид № 59 Вид № 60 Вид № 61 Вид № 62 Вид № 63 Вид № 64 Вид № 65 Вид № 66 Вид № 67 Вид № 68 Вид № 69 Вид № 70 Вид № 71 Вид № 72 Вид № 73 Вид № 74 Вид № 75 Вид № 76 Вид № 77 Вид № 78 Вид № 79 Вид № 80 Вид № 81 Вид № 82 Вид № 83 Вид № 84 Вид № 85 Вид № 86 Вид № 87 Вид № 88 Вид № 89 Вид № 90 Вид № 91 Вид № 92 Вид № 93 Вид № 94 Вид № 95 Вид № 96 Вид № 97 Вид № 98 Вид № 99 Вид № 100	<p>КСС ТРУБЫ 1А: Материал: варианты указаны в штампе чертежа Размер: 114, 3х8 х15</p>  <p>ВНИМАНИЕ: Кор-во прихваток не более четырех</p> <p>ОЦЕНКА: 1. ВК - 100% 2. ПК - 100%</p> <p>СВАРОЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ/ПОЛОЖЕНИЯ: Краневой процесс Заполняющий и облицовочный</p>	<p>КСС ПЛАСТИНЫ 1В: Материал: варианты указаны в штампе чертежа Толщина: 10 мм</p>  <p>ВНИМАНИЕ: Область остановки и возобновления сварки в проходе 70 мм</p> <p>ОЦЕНКА: 1. ВК - 100% 2. ПК - 100%</p> <p>СВАРОЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ/ПОЛОЖЕНИЯ: Краневой процесс Заполняющий и облицовочный</p>	<p>КСС ПЛАСТИНЫ 1С: Материал: варианты указаны в штампе чертежа Толщина: 16 мм</p>  <p>ВНИМАНИЕ: Область остановки и возобновления сварки в проходе 70 мм. Если в облицовочном исполнении несколько проходов, то стоп-точка выполняется только в последнем проходе.</p> <p>ОЦЕНКА: 1. ВК - 100% 2. ПК - 100%</p> <p>СВАРОЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ/ПОЛОЖЕНИЯ: Краневой процесс Заполняющий и облицовочный</p>																							
	Вид № 1 Вид № 2 Вид № 3 Вид № 4 Вид № 5 Вид № 6 Вид № 7 Вид № 8 Вид № 9 Вид № 10 Вид № 11 Вид № 12 Вид № 13 Вид № 14 Вид № 15 Вид № 16 Вид № 17 Вид № 18 Вид № 19 Вид № 20 Вид № 21 Вид № 22 Вид № 23 Вид № 24 Вид № 25 Вид № 26 Вид № 27 Вид № 28 Вид № 29 Вид № 30 Вид № 31 Вид № 32 Вид № 33 Вид № 34 Вид № 35 Вид № 36 Вид № 37 Вид № 38 Вид № 39 Вид № 40 Вид № 41 Вид № 42 Вид № 43 Вид № 44 Вид № 45 Вид № 46 Вид № 47 Вид № 48 Вид № 49 Вид № 50 Вид № 51 Вид № 52 Вид № 53 Вид № 54 Вид № 55 Вид № 56 Вид № 57 Вид № 58 Вид № 59 Вид № 60 Вид № 61 Вид № 62 Вид № 63 Вид № 64 Вид № 65 Вид № 66 Вид № 67 Вид № 68 Вид № 69 Вид № 70 Вид № 71 Вид № 72 Вид № 73 Вид № 74 Вид № 75 Вид № 76 Вид № 77 Вид № 78 Вид № 79 Вид № 80 Вид № 81 Вид № 82 Вид № 83 Вид № 84 Вид № 85 Вид № 86 Вид № 87 Вид № 88 Вид № 89 Вид № 90 Вид № 91 Вид № 92 Вид № 93 Вид № 94 Вид № 95 Вид № 96 Вид № 97 Вид № 98 Вид № 99 Вид № 100	<p>КСС ПЛАСТИНЫ 10 №1: Материал: варианты указаны в штампе чертежа Толщина: 12 мм</p> <p>КСС 1 Сварочный процесс: _____ Положение сварки: _____</p> <p>КСС 2 Сварочный процесс: _____ Положение сварки: _____</p>  <p>ВНИМАНИЕ: Насильная деформация 25 мм</p> <p>ОЦЕНКА: 1. ВК - 100% 2. ПК - 100%</p> <p>СВАРОЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ/ПОЛОЖЕНИЯ: Краневой процесс Заполняющий и облицовочный</p>	<p>ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Сварка соединений производится в любом пространственном положении любым видом сварки 2. Все прихватки, кроме центра углового шва, должны быть не более 15 мм. Максимум четыре прихватки для каждого соединения труб. 3. Все соединения труб и пластины необходимо приклеивать газетой сваркой. 4. Все соединения труб и пластины должны быть сварены с расположением маркировки в указанном положении. 5. Не допускается очистка лицевой и краневой валиков абразивным инструментом после завершения процесса сварки. 6. XXXX - Маркировка КСС пластины 10: 1. Сварка углового шва на лицевой стороне - размер катета 10 мм (-0, +2) 2. Количество проходов не менее 2-х и не более 3-х. 3. Угол сопряжения деталей при подготовке кромок должен составлять 90°.</p> <p>Все размеры на чертеже указаны в миллиметрах</p> <table border="1" data-bbox="877 1209 1484 1388"> <tr> <td colspan="2">Вид сварки</td> <td colspan="2">РД (111), МП (135), МПГ (136), ТIG (14.1)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Модуль №1</td> <td>Лист</td> <td>Масса</td> </tr> <tr> <td colspan="2">V Открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills) Республика Башкортостан 2019-2020 г.</td> <td>1</td> <td>1.1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">09Г2С, 20, Сг3</td> <td>Лист 1</td> <td>Листов 2</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Копирвол</td> <td colspan="2">WorldSkills</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Формат А3</td> </tr> </table>	Вид сварки		РД (111), МП (135), МПГ (136), ТIG (14.1)		Модуль №1		Лист	Масса	V Открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills) Республика Башкортостан 2019-2020 г.		1	1.1	09Г2С, 20, Сг3		Лист 1	Листов 2	Копирвол		WorldSkills				Формат А3
Вид сварки		РД (111), МП (135), МПГ (136), ТIG (14.1)																								
Модуль №1		Лист	Масса																							
V Открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills) Республика Башкортостан 2019-2020 г.		1	1.1																							
09Г2С, 20, Сг3		Лист 1	Листов 2																							
Копирвол		WorldSkills																								
		Формат А3																								

Приложение 2.

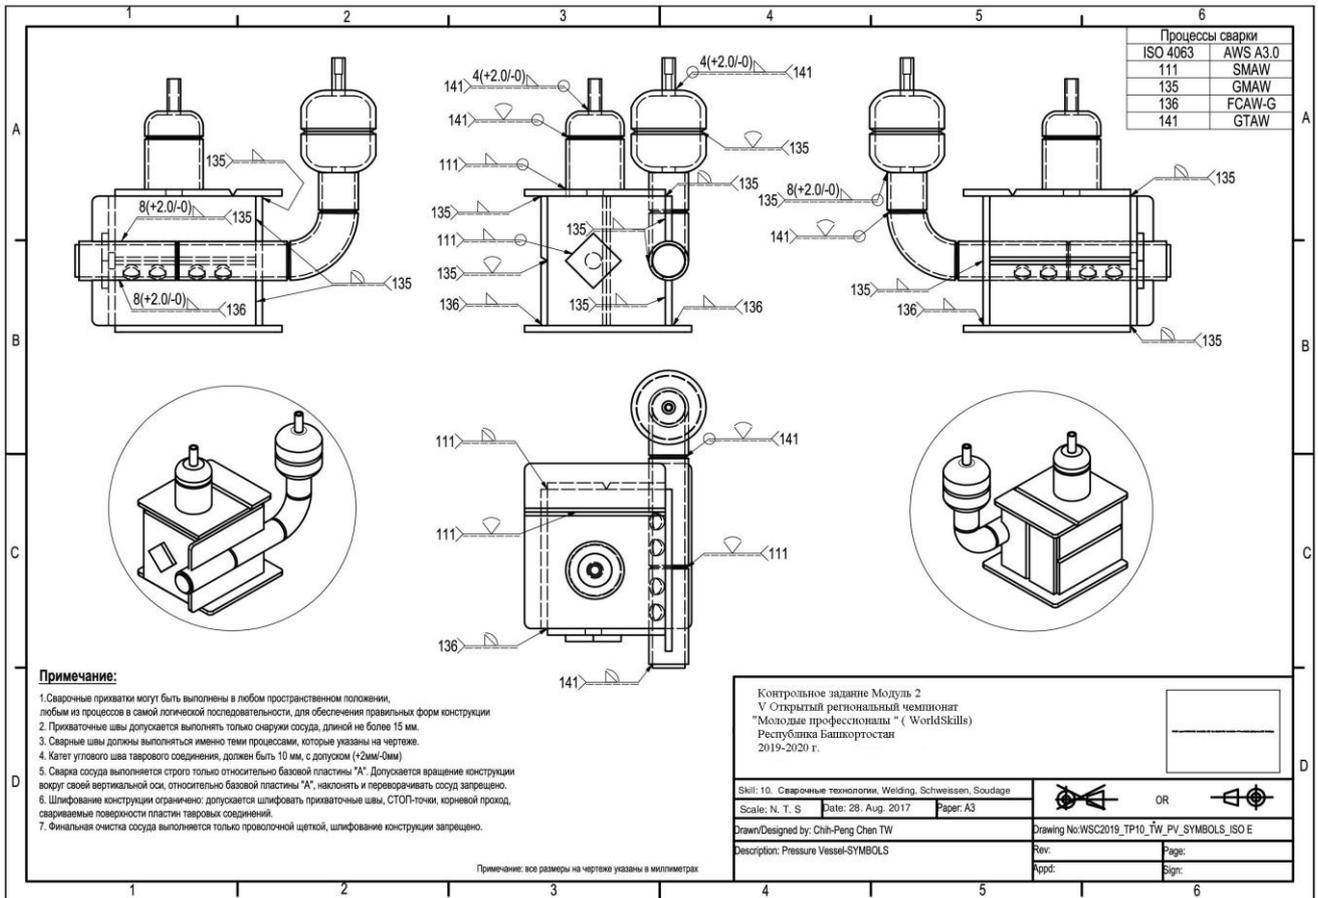
Чертеж Модуль 2. Резервуар, работающий под давлением



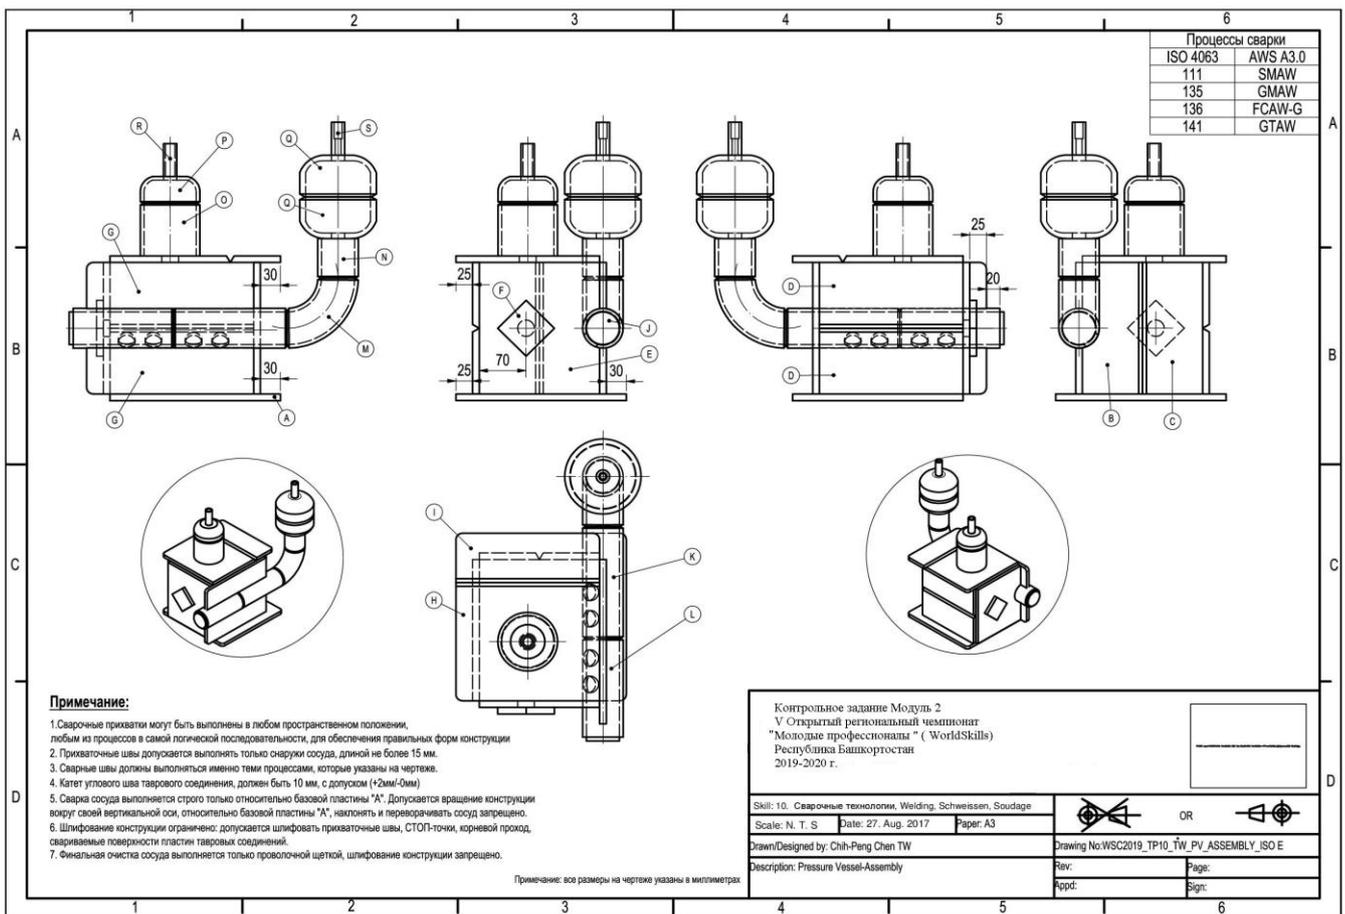V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills) Республика Башкортостан 2019



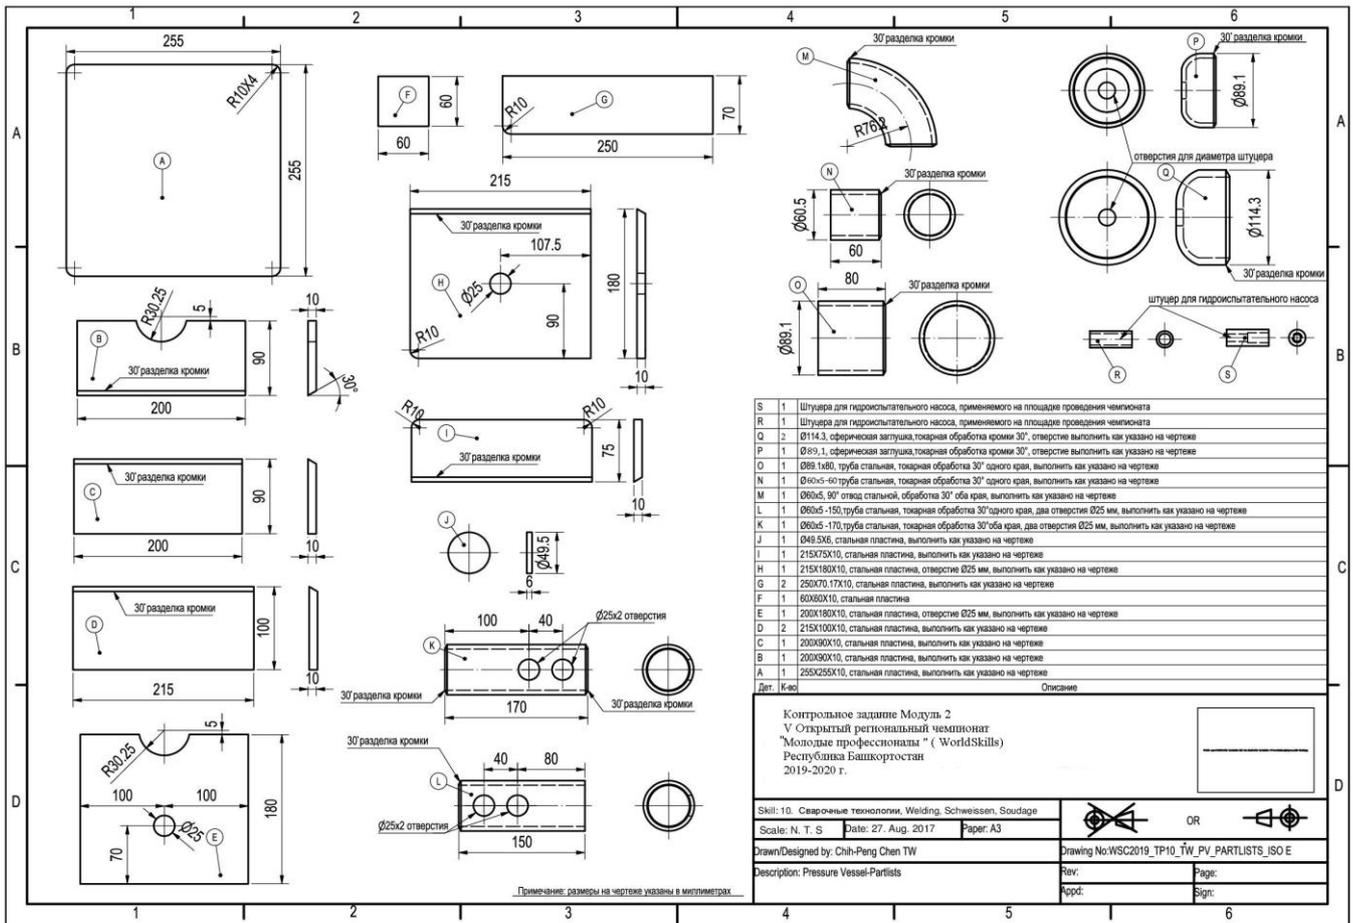V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills) Республика Башкортостан 2019



S	1	Штуцер для гидросыспытательного насоса, применяемого на площадке проведения чемпионата
R	1	Штуцер для гидросыспытательного насоса, применяемого на площадке проведения чемпионата
Q	2	Ø114,3, сферическая заглушка, токарная обработка кромки 30°, отверстие выполнить как указано на чертеже
P	1	Ø89,1, сферическая заглушка, токарная обработка кромки 30°, отверстие выполнить как указано на чертеже
O	1	Ø89,1, труба стальная, токарная обработка 30° одного края, выполнить как указано на чертеже
N	1	Ø60,5-60 труба стальная, токарная обработка 30° одного края, выполнить как указано на чертеже
M	1	Ø60,5, 90° отвод стальной, обработка 30° оба края, выполнить как указано на чертеже
L	1	Ø60,5-150 труба стальная, токарная обработка 30° одного края, два отверстия Ø25 мм, выполнить как указано на чертеже
K	1	Ø60,5-170 труба стальная, токарная обработка 30° оба края, два отверстия Ø25 мм, выполнить как указано на чертеже
J	1	Ø49,5x6, стальная пластина, выполнить как указано на чертеже
I	1	215x75x10, стальная пластина, выполнить как указано на чертеже
H	1	215x180x10, стальная пластина, отверстие Ø25 мм, выполнить как указано на чертеже
G	2	250x70,17x10, стальная пластина, выполнить как указано на чертеже
F	1	60x60x10, стальная пластина
E	1	200x180x10, стальная пластина, отверстие Ø25 мм, выполнить как указано на чертеже
D	2	215x100x10, стальная пластина, выполнить как указано на чертеже
C	1	200x90x10, стальная пластина, выполнить как указано на чертеже
B	1	200x90x10, стальная пластина, выполнить как указано на чертеже
A	1	255x255x10, стальная пластина, выполнить как указано на чертеже
Дет.	К-код	Описание

Контрольное задание Модуль 2
 V Открытый региональный чемпионат
 «Молодые профессионалы» (WorldSkills)
 Республика Башкортостан
 2019-2020 г.

Skill:	10. Сварочные технологии, Welding, Schweißen, Soudage	OR	
Scale:	N, T, S	Date:	27. Aug. 2017
		Paper:	A3
Drawn/Designed by:	Chih-Peng Chen TW	Drawing No.:	WSC2019_TP10_TW_PV_PARTLISTS_ISO E
Description:	Pressure Vessel-Partlists	Rev:	
		Appd:	
		Page:	
		Sign:	

Приложение 4.

Чертеж Модуль 4: Конструкция из нержавеющей стали

